

CONECTOR FAST SC - UPC/APC - SM (Q4) NAZDA PARA FIBRA ÓPTICA

Manual de Operação | Aplicado ao Cabo Drop

1 COMPONENTES E FERRAMENTAS



1 - Componente




2 - Ferramentas auxiliares



3 - Ferramentas para instalação

2 PASSO A PASSO DE MONTAGEM

Preparação da fibra

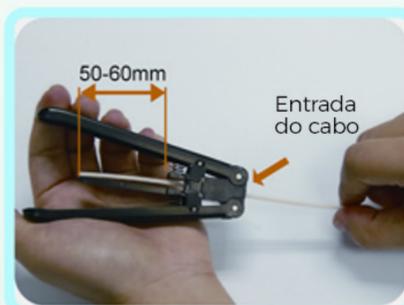

2.1 - Decape o cabo drop, removendo o arame de ancoragem e de sustentação.



2.2 - Fixe o cabo no prensa cabo.




2.3 - Posicione a fibra no gabarito, para a Clivagem.



2.4 - Remova o acrilato que envolve o fio da fibra




2.5 - Confirme a resistência da base da fibra.

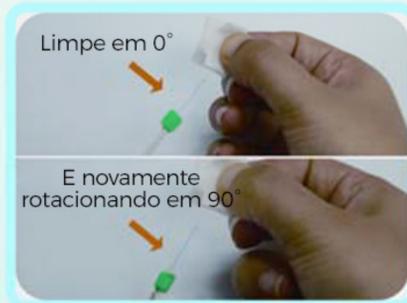

2.6 - Limpe a fibra com o papel do kit e álcool isopropílico, limpando nas duas posições.



2.7 - Repouse o gabarito sobre o clivador alinhado até o final.

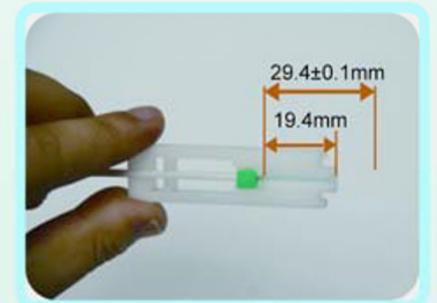


2.8 - Especificações de comprimento da clivagem da fibra.


Montagem



2.9 - Libere a trava do conector, movendo a chave auxiliar na direção indicada

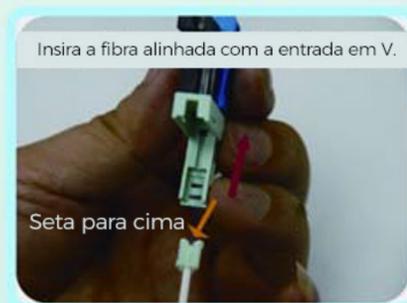

2.10 - Insira a fibra no conector.

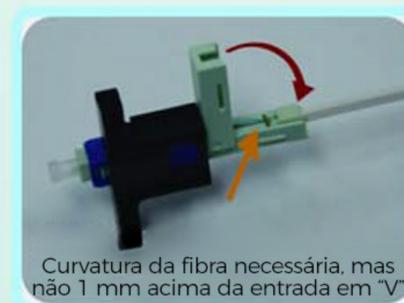


2.11 - Finalize a inserção da fibra.




2.12 - Trave a fibra.

Desmontagem

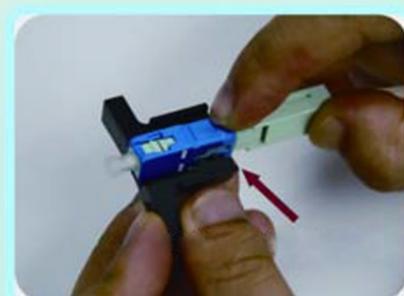


2.13 - Encaixe a chave auxiliar de movimentação da trava.

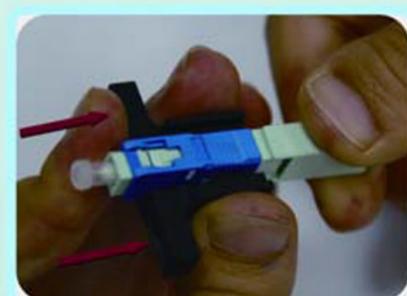

2.14 - Destrua a fibra movendo na direção indicada.



2.15 - Utilize o gabarito para abrir a capa do conector.

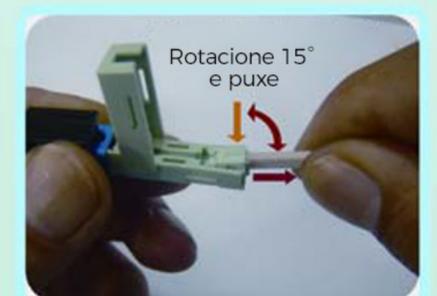

2.16 - Retire a fibra.